

## GARE PARIS LYON

### ANALYSE SURVEILLANCE HEBDOMADAIRE - AC - N° 103

Date de diffusion	<b>13/07/2023</b>	<b>DESTINATAIRES :</b>	
		AREP – GARE ET CONNEXIONS - PARVIS	
Réf Rapport : ALEA CONTROLES	<b>Rapports brut laboratoire</b>	Date de prélèvement	<b>03-07-2023</b>
Réf Rapport : Lot 1 – L3A	<b>Rapports brut laboratoire</b>	Date de prélèvement	<b>03-07-2023</b>
Semaine de surveillance	<b>Semaine 27-23</b>	Rédacteurs : Hugues HARTMANN Sixela BOUTAMBA MBINA Aléa Contrôles	
<b>Objet :</b>	<b>Analyse et commentaires consécutifs à la campagne de prélèvement de contrôle de l'ambiance plomb Zones publique N38 - Bases Vie – Zones chantier</b>		


**Nota : la limite de détection du laboratoire est < à 10µg/m<sup>2</sup>**

#### Généralités :

- ⇒ Aucune alerte particulière dans la base-vie.
- ⇒ Aucune alerte particulière en zone publique.
- ⇒ Aucune alerte en zone chantier.

(Surveillance zone chantier phase II intégrée dans la surveillance à partir de la semaine 32 de l'année 2021)

→ Visualisation synthétique de l'évolution des moyennes depuis l'adaptation de la surveillance ←

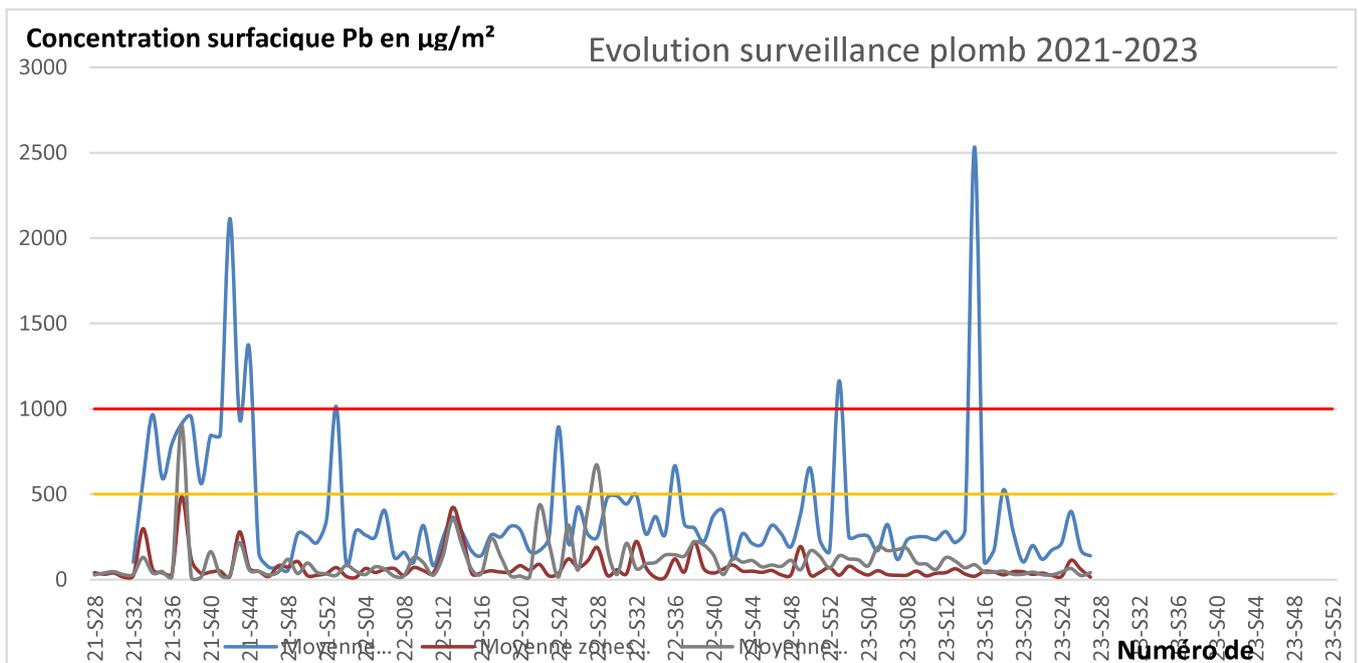

## Relevé compilé – PHV – HALL 1 – Zone publique

Localisation	Support	Concentration $\mu/m^2$	Remarque
<b>Zone sous PHV</b>			
Sous PHV - coté Chalon - coté Nord	Carrelage	10,00	
Sous PHV - coté Chalon - coté Sud	Carrelage	10,40	
Sous PHV - centre	Carrelage	16,00	
Sous PHV - coté Bercy - Centre	Carrelage	10,00	
Sous PHV - coté Bercy - coté Sud	Carrelage	15,60	
<b>Moyenne :</b>		<b>12,40</b>	
<b>Entrée</b>			
Bercy	Carrelage	10,80	
Parvis - Sud	Carrelage	14,00	
Parvis - Nord	Carrelage	17,60	
Chalon - salle des fresques	Carrelage	10,00	
<b>Quai transversal</b>			
Zone Nord	Carrelage	10,00	
Zone Sud	Carrelage	39,20	
<b>Moyenne :</b>		<b>24,60</b>	
<b>surveillance sur bache de protection PHV - Coté Nord</b>			
<b>Moyenne de l'ensemble des mesures au sol :</b>		<b>14,87</b>	

### Commentaires / analyses

⇒ RAS

### Mesures correctives

⇒ RAS

### Mesures préventives

- ⇒ Poursuivre les opérations préventives de nettoyage
- ⇒ Maintenir pour l'ensemble des intervenants, le niveau actuel d'exigence du respect des procédures

PLY - PHV - N38 - Plan de localisation des analyses MOA

