

GARE PARIS LYON

ANALYSE SURVEILLANCE HEBDOMADAIRE - AC - N° 124

Date de diffusion	30/11/2023	DESTINATAIRES :	
Réf Rapport : BJL	Rapports brut laboratoire	Date de prélèvement	27-11-2023
Réf Rapport : Lot 1 – L3A	Rapports brut laboratoire	Date de prélèvement	27-11-2023
Semaine de surveillance	Semaine 48-23	Rédacteurs : Hugues HARTMANN Sixela BOUTAMBA MBINA Aléa Contrôles	
Objet :	Analyse et commentaires consécutifs à la campagne de prélèvement de contrôle de l'ambiance plomb Zones publique N38 - Bases Vie – Zones chantier		


Nota : la limite de détection du laboratoire est $< 10\mu\text{g}/\text{m}^2$ en zone chantier et $< 60\mu\text{g}/\text{m}^2$ en zone publique et dans la base vie

Généralités :

- ⇒ Aucune alerte dans la base-vie.
- ⇒ Aucune alerte en zone publique.
- ⇒ Aucune alerte en zone chantier.

(Surveillance zone chantier phase II intégrée dans la surveillance à partir de la semaine 32 de l'année 2021)

→ Visualisation synthétique de l'évolution des moyennes depuis l'adaptation de la surveillance ←

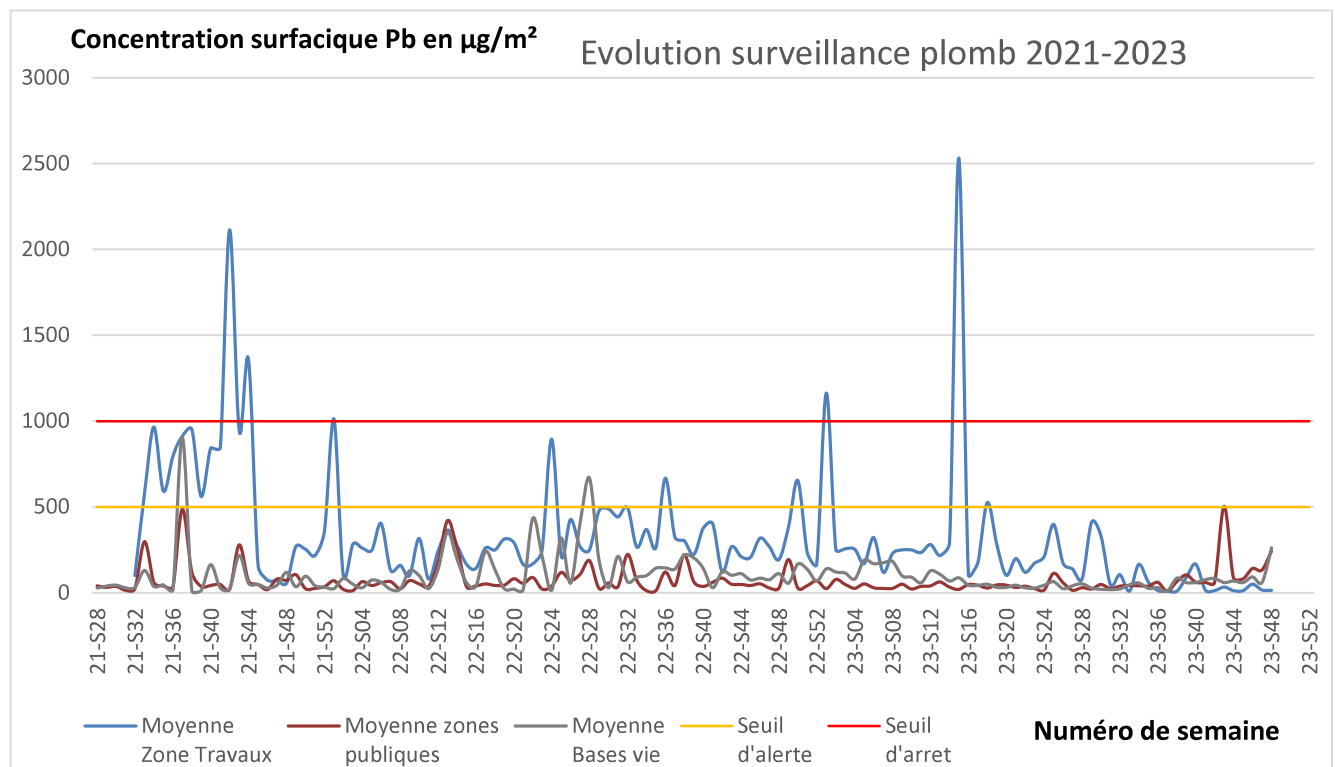

Relevé compilé – PHV – HALL 1 – Zone publique

N° prélevement	Localisation	Support	Concentration μ/m^2	Remarque
HALL 1 - Zone sous PHV				
P 01	Entrée chantier	Carrelage	412,00	
P 02	A proximité de la palissade côté Big Fernand	Carrelage	214,00	
P 03	Palissage intermédiaire	Carrelage	238,00	
P 04	Devant issue de secours	Carrelage	189,00	
P 05	Train Bleu	Carrelage	255,00	
P 06	Relay	Carrelage	155,00	
Moyenne de l'ensemble des mesures au sol :			243,83	

Commentaires / analyses

- ⇒ **L'ensemble des points sont supérieurs à 100 $\mu g/m^2$.**
- ⇒ **Les résultats en zone publique sont en hausse depuis la S46 alors que nous n'avons plus d'activité plomb.**
- ⇒ **D'autres activités extérieures au chantier en cours dans le hall 1 et possiblement génératrice de poussière plomb pourraient expliquer cette hausse des taux.**
- ⇒ **Un phénomène de transfert entre notre chantier et la zone publique est aussi possible si certains compagnons sont allés dans des zones cachées du chantier et non nettoyées du chantier et on quitté le chantier sans se décontaminer les bottes/mains.**

Mesures correctives

- ⇒ RAS

Mesures préventives

- ⇒ Poursuivre les opérations préventives de nettoyage
- ⇒ Maintenir pour l'ensemble des intervenants, le niveau actuel d'exigence du respect des procédures

